



# febiEXAKT



## Шланг сажевого фильтра

### febi № 45777

Ср. № 1 440 559, 6G915H241AA

ПОДХОДИТ ДЛЯ  
**Ford Mondeo 07 / S-Max 06 /  
Galaxy 06 с двигателем 2.0 TDCI**



### >> ПРОБЛЕМА:

Загорелась контрольная лампа сажевого фильтра на приборной панели.

### >> ПРИЧИНА:

В вышеуказанных автомобилях Ford от сажевого фильтра отходят шланги, по которым отработавшие газы поступают к датчику перепада давления. Если разница давлений перед и после сажевого фильтра слишком велика, то фильтр заполнен сажей и должен быть заменен.

В процессе эксплуатации шланг от сажевого фильтра к датчику может засориться или из-за высоких температур оплавиться, что приведет к его негерметичности. В этом случае фактическое передаваемое на датчик давление будет неверным или не будет передаваться вообще. Блок управления получит ложную информацию, что и приведет к загоранию контрольной лампы «Сажевый фильтр».

Диагностика укажет в большинстве случаев на то, что датчик перепада давления дефектный и требует замены.

### >> РЕШЕНИЕ:

Перед тем, как заменить сажевый фильтр или датчик, проверьте все соединения и шланги. Очень часто проблема может быть решена лишь заменой шлангов, что сэкономит водителю средства на дорогостоящий ремонт.

**Подпишитесь на официальную рассылку новостей от febi bilstein и получите самую актуальную техническую информацию автоматически на E-Mail!**

**Подробности на сайте [www.febi.com](http://www.febi.com)**

